



TEST SONUÇLARI

TEST ADI	TEST STANDARDI	TEST SONUCU
ETAG Higrotermik Test	ETAG 004	Higrotermik yaşlandırma sonrası ETAG 004 6.1.3.1.2'de belirtilen hasarların herhangi biri meydana gelmemiştir. Sistemler yapışma mukavemeti testinde ortalama değerler bazında ETAG 004 6.1.4.1'de belirtilen şartı karşılamışlardır ve darbe mukavemeti testinde belirtilen kategorilerde performans göstermişlerdir.
Su Aktarım Hızı Testi (son kat koruyuculu)	TS EN 1062-1	Ortalama Su Geçirgenlik Hızı (w24) : 0,049 kg/m2.h0,5 TS EN 1062-1'e göre sınıf : W3 (düşük)
Su Aktarım Hızı Testi (son kat koruyucusuz)	TS EN 1062-1	Ortalama Su Geçirgenlik Hızı (w24) : 0,082 kg/m2.h0,5 TS EN 1062-1'e göre sınıf : W3 (düşük)
Yapışma Mukavemeti Testi	TS EN 13494	TS EN 13494 standardına göre test numunelerinin 80 kPa lık bir mukavemet değerini sağlaması gerekmektedir. Test edilen numuneler TS EN 13494 standardı gerekliliklerini sağlamaktadır. Çekme Bağlanma Mukavemeti 118,38 kPa
Su Buharı Aktarım Hızı Testi	TS EN 7783:2011	Ortalama Su Buharı Aktarım Hızı (Vc) (g/m2.d) : 104,94 Ortalama Difüzyona Eşdeğer Hava Tabakası Kalınlığı (sd) (m) : 0,2131 TS EN ISO 7783'ye ve TS EN 1062-1'e göre sınıf : V2 (Orta)
Darbe Mukavemeti Testi	TS EN 13497	TS EN 13497 Standardının Madde 8 kısmı uyarınca yapılan değerlendirmede numunelerin 2J ve 10J lük darbe testleri sonucunda hasar görmediği görülmektedir.

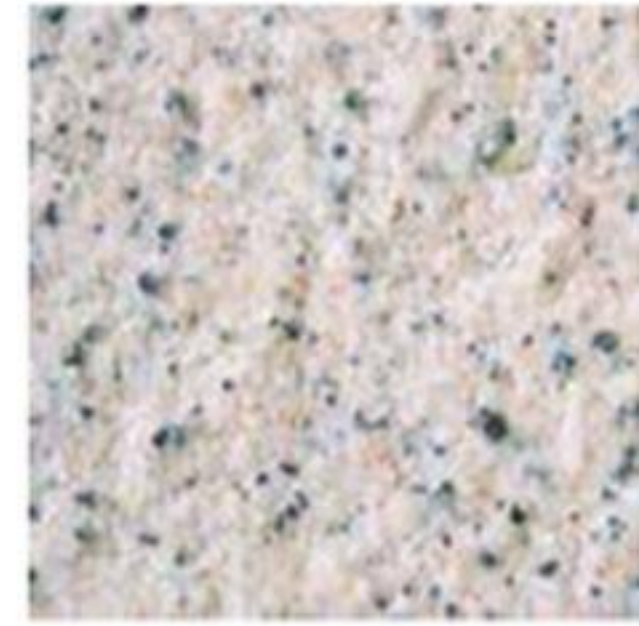


DB 1A

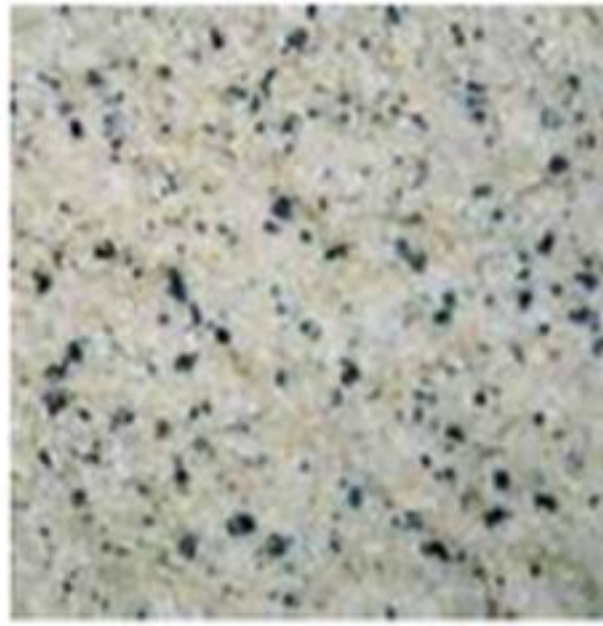

DB 1B



DB 1C

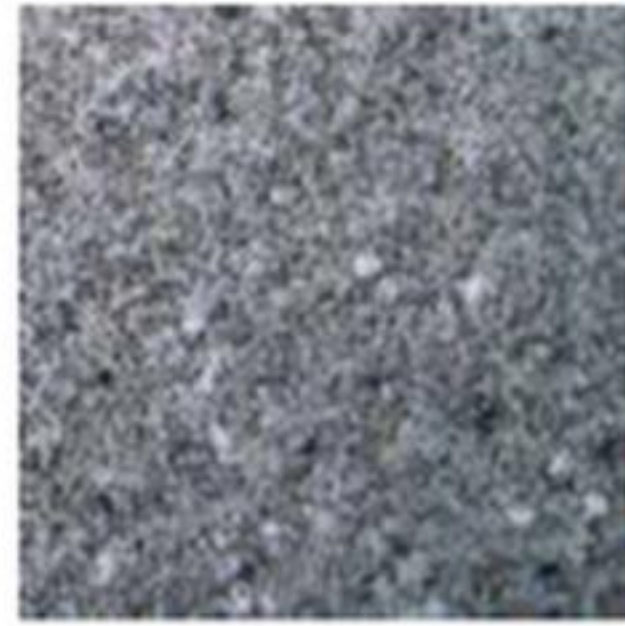


DB 1D



DB 1E




DB 1F

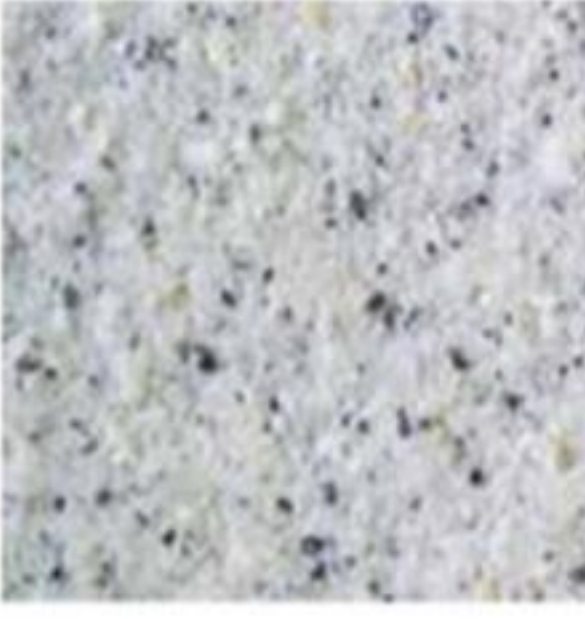

DB 1G




DB 1H

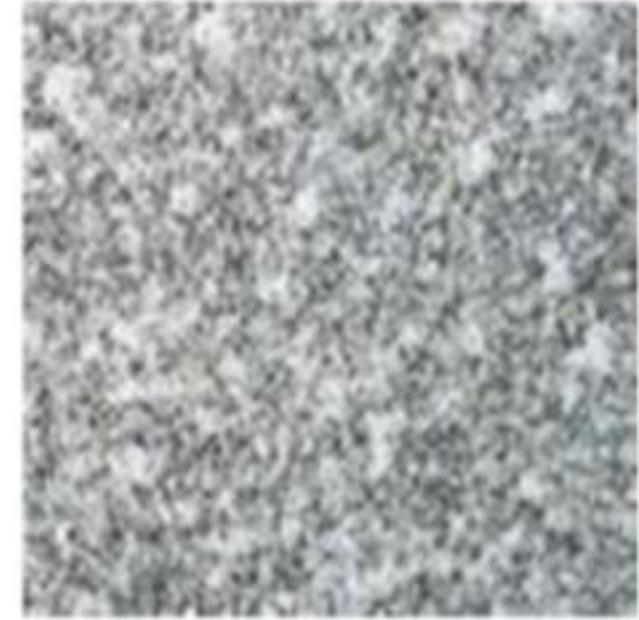

DB 2A




DB 2B

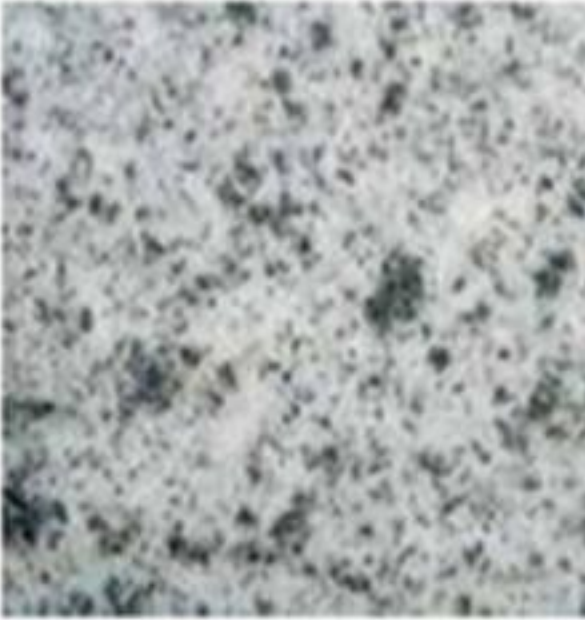

DB 2C



DB 2D

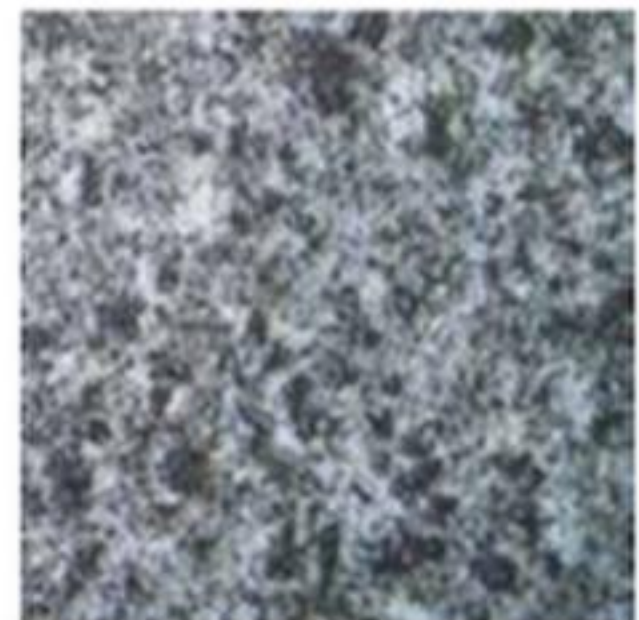


DB 3A



DB 3B



DB 3C

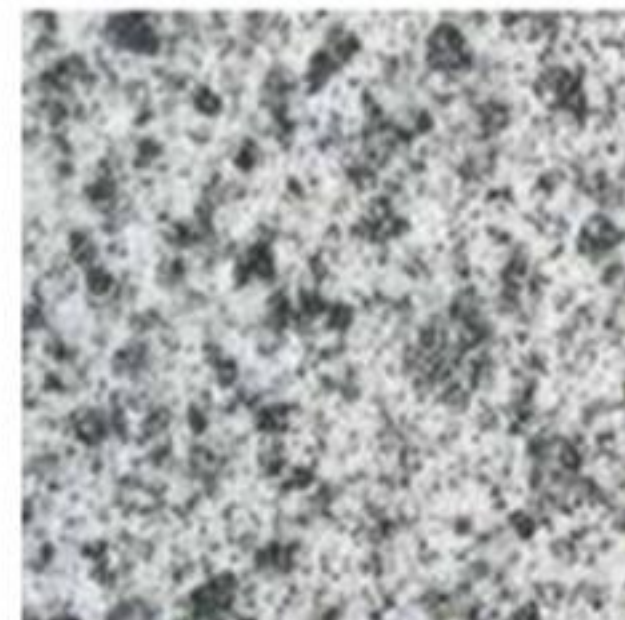

DB 3D